Specie: Pinus pinea **Classe:** C **Numero pianta:** 43

Città: ANGRI

Località: Via Papa Giovanni XXIII

Analisi visiva

Posizione: Filare

Diametro cm.: 63

Altezza m.: 14

Diam. chioma m.:

Altezza inser. chioma m.:

Ricontrollo entro: 12 mesi con analisi strumentale

Intensità del difetto: lieve moderato accentuato grave

Difetti colletto:	Interventi:
inclusione di corpi estranei al colletto (accentuato); radici affioranti (lieve);	Il sito di crescita esiguo e le strozzature dei cordoli al colletto già inglobati dal tessuto legnoso creano gravi danni al flusso linfatico con suo generale rallentamento e innesco di fenomeni cronici di deperimento della chioma. Non potendo rimuovere i cordoli inglobati, le possibilità di mantenimento futuro dell'albero è impossibile. Dal punto di vista estetico e di opportunità di mantenimento futura dell'alberata, al fine di creare e dare una continuità del verde è opportuna la rimozione dell'albero e la sua sostituzione con essenza ornamentale arborea di seconda grandezza più adatta al sito
Difetti fusto:	**Note:**
lesioni aperte sul fusto (lieve);	Sito di crescita: aiuola di ridotta estensione, con terreno costipato e rilevato stradale asfaltato, sede stradale a ridosso del colletto e muro perimetrale del parcheggio del supermercato a 30 cm dal colletto. Griglia in metallo che ingloba il colletto.
Difetti castello/chioma:	**Commento:**
chioma raggruppata in alto (moderato); fessure o cavità esposte sulle branche (moderato); branche suborizzontali (moderato);	

Specie: Pinus pinea **Classe:** C **Numero pianta:** 44

Città: ANGRI

Località: Via Papa Giovanni XXIII

Analisi visiva

Posizione: Filare

Diametro cm.: 65

Altezza m.: 13

Diam. chioma m.:

Altezza inser. chioma m.:

Ricontrollo entro: 12 mesi con analisi strumentale

Intensità del difetto: lieve moderato accentuato grave

Difetti colletto:	Interventi:
sottoservizi interferenti con zolla radicale (moderato); inclusione di corpi estranei al colletto (accentuato);	Il sito di crescita esiguo e le strozzature dei cordoli al colletto già inglobati dal tessuto legnoso creano gravi danni al flusso linfatico con suo generale rallentamento e innesco di fenomeni cronici di deperimento della chioma. Non potendo rimuovere i cordoli inglobati, le possibilità di mantenimento futuro dell'albero è impossibile. Dal punto di vista estetico e di opportunità di mantenimento futura dell'alberata, al fine di creare e dare una continuità del verde è opportuna la rimozione dell'albero e la sua sostituzione con essenza ornamentale arborea di seconda grandezza più adatta al sito
Difetti fusto:	**Note:**
fusto inclinato (lieve);	Sito di crescita: aiuola di ridotta estensione, con terreno costipato e rilevato stradale asfaltato, sede stradale a ridosso del colletto e muro perimetrale del parcheggio del supermercato a 30 cm dal colletto. Griglia in metallo che ingloba il colletto.
Difetti castello/chioma:	**Commento:**
branche primarie codominanti con corteccia inclusa (moderato); ferite aperte al castello (lieve); chioma raggruppata in alto (lieve); fessure o cavità esposte sulle branche (lieve); branche suborizzontali (moderato);	

Specie: Pinus pinea **Classe:** C **Numero pianta:** 45

Città: ANGRI

Località: Via Papa Giovanni XXIII

Analisi visiva

Posizione: Filare

Diametro cm.: 55

Altezza m.: 13

Diam. chioma m.:

Altezza inser. chioma m.:

Ricontrollo entro: 12 mesi con analisi strumentale

Intensità del difetto: lieve moderato accentuato grave

Difetti colletto:	Interventi:
sottoservizi interferenti con zolla radicale (lieve); inclusione di corpi estranei al colletto (accentuato); radici affioranti (lieve);	Il sito di crescita esiguo e le strozzature dei cordoli al colletto già inglobati dal tessuto legnoso creano gravi danni al flusso linfatico con suo generale rallentamento e innesco di fenomeni cronici di deperimento della chioma. Non potendo rimuovere i cordoli inglobati, le possibilità di mantenimento futuro dell'albero è impossibile. Dal punto di vista estetico e di opportunità di mantenimento futura dell'alberata, al fine di creare e dare una continuità del verde è opportuna la rimozione dell'albero e la sua sostituzione con essenza ornamentale arborea di seconda grandezza più adatta al sito
Difetti fusto:	**Note:**
lesioni aperte sul fusto (lieve);	Sito di crescita: aiuola di ridotta estensione, con terreno costipato e rilevato stradale asfaltato, sede stradale a ridosso del colletto e muro perimetrale del parcheggio del supermercato a 30 cm dal colletto. Griglia in metallo che ingloba il colletto.
Difetti castello/chioma:	**Commento:**
chioma raggruppata in alto (moderato); branche suborizzontali (moderato);	

Specie: Pinus pinea **Classe:** C **Numero pianta:** 46

Città: ANGRI

Località: Via Papa Giovanni XXIII

Analisi visiva

Posizione: Filare

Diametro cm.: 60

Altezza m.: 13,5

Diam. chioma m.:

Altezza inser. chioma m.:

Ricontrollo entro: 12 mesi con analisi strumentale

Intensità del difetto: lieve moderato accentuato grave

Difetti colletto:	Interventi:
sottoservizi interferenti con zolla radicale (moderato); inclusione di corpi estranei al colletto (accentuato); radici affioranti (moderato);	Il sito di crescita esiguo e le strozzature dei cordoli al colletto già inglobati dal tessuto legnoso creano gravi danni al flusso linfatico con suo generale rallentamento e innesco di fenomeni cronici di deperimento della chioma. Non potendo rimuovere i cordoli inglobati, le possibilità di mantenimento futuro dell'albero è impossibile. Dal punto di vista estetico e di opportunità di mantenimento futura dell'alberata, al fine di creare e dare una continuità del verde è opportuna la rimozione dell'albero e la sua sostituzione con essenza ornamentale arborea di seconda grandezza più adatta al sito
Difetti fusto:	**Note:**
fusto inclinato (lieve); fusto sinuoso (moderato);	Sito di crescita: aiuola di ridotta estensione, con terreno costipato e rilevato stradale asfaltato, sede stradale a ridosso del colletto e muro perimetrale del parcheggio del supermercato a 30 cm dal colletto. Griglia in metallo che ingloba il colletto.
Difetti castello/chioma:	**Commento:**
chioma raggruppata in alto (lieve); branche suborizzontali (moderato);	

Specie: Pinus pinea **Classe:** C **Numero pianta:** 47

Città: ANGRI

Località: Via Papa Giovanni XXIII

Analisi visiva

Posizione: Filare

Diametro cm.: 59

Altezza m.: 13

Diam. chioma m.:

Altezza inser. chioma m.:

Ricontrollo entro: 12 mesi con analisi strumentale

Intensità del difetto: lieve moderato accentuato grave

Difetti colletto:	Interventi:
sottoservizi interferenti con zolla radicale (accentuato); inclusione di corpi estranei al colletto (accentuato); radici affioranti (moderato);	Il sito di crescita esiguo e le strozzature dei cordoli al colletto già inglobati dal tessuto legnoso creano gravi danni al flusso linfatico con suo generale rallentamento e innesco di fenomeni cronici di deperimento della chioma. Non potendo rimuovere i cordoli inglobati, le possibilità di mantenimento futuro dell'albero è impossibile. Dal punto di vista estetico e di opportunità di mantenimento futura dell'alberata, al fine di creare e dare una continuità del verde è opportuna la rimozione dell'albero e la sua sostituzione con essenza ornamentale arborea di seconda grandezza più adatta al sito
Difetti fusto:	**Note:**
fusto inclinato (moderato); lesioni aperte sul fusto (lieve);	Lato Sud-est muro perimetrale parcheggio a 2 m; lato nord fondamento supermercato a 3,6 m. Sito di crescita: aiuola di ridotta estensione, con terreno costipato e rilevato stradale asfaltato, sede stradale a ridosso del colletto e muro perimetrale del parcheggio del supermercato a 30 cm dal colletto. Griglia in metallo che ingloba il colletto.
Difetti castello/chioma:	**Commento:**
chioma raggruppata in alto (moderato); branche suborizzontali (moderato);	

Specie: Pinus pinea **Classe:** C **Numero pianta:** 48

Città: ANGRI

Località: Via Papa Giovanni XXIII

Analisi visiva+strumentale

Posizione: Filare

Diametro cm.: 63

Altezza m.: 13,5

Diam. chioma m.:

Altezza inser. chioma m.:

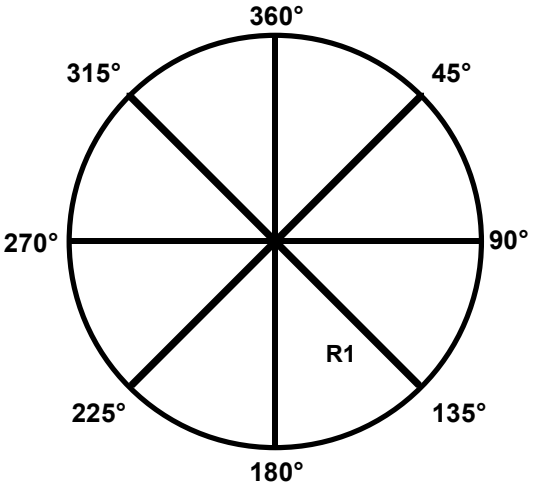

Ricontrollo entro: 12 mesi con analisi strumentale

* Valori strumentali:

Rapporto T/R:

Intensità del difetto: lieve moderato accentuato grave

Difetti colletto:

sottoservizi interferenti con zolla radicale (accentuato);
depressione sul colletto (moderato);
inclusione di corpi estranei al colletto (accentuato);

Interventi:

Il sito di crescita esiguo e le strozzature dei cordoli al colletto già inglobati dal tessuto legnoso creano gravi danni al flusso linfatico con suo generale rallentamento e innesco di fenomeni cronici di deperimento della chioma. Non potendo rimuovere i cordoli inglobati, le possibilità di mantenimento futuro dell'albero è impossibile. Dal punto di vista estetico e di opportunità di mantenimento futura dell'alberata, al fine di creare e dare una continuità del verde è opportuna la rimozione dell'albero e la sua sostituzione con essenza ornamentale arborea di seconda grandezza più adatta al sito

Difetti fusto:

fusto inclinato (lieve);
lesioni aperte sul fusto (lieve);

Note:

Lato nord fondamenta supermercato a 3,6 m. Sito di crescita: aiuola di ridotta estensione, con terreno costipato e rilevato stradale asfaltato, sede stradale a ridosso del colletto e muro perimetrale del parcheggio del supermercato a 30 cm dal colletto. Griglia in metallo che ingloba il colletto.

Difetti castello/chioma:

branche primarie codominanti con corteccia inclusa (accentuato);
chioma raggruppata in alto (lieve);
chioma asimmetrica (moderato);
branche suborizzontali (moderato);

Commento:

* Analisi	H.terra	D.sonde	Velocità	Diam. cm	Avanza.	N.File	Punto	Angolo	Direzione	Valori
R1	1	/	/	70	40	/	depressione	180°	/	/

Specie: Pinus pinea **Classe:** D **Numero pianta:** 55

Città: ANGRI

Località: Rotatoria Angri Sud

Analisi visiva

Posizione: Isolata

Diametro cm.: 105

Altezza m.: 22

Diam. chioma m.:

Altezza inser. chioma m.:

Ricontrollo entro: 12 mesi

Intensità del difetto: lieve moderato accentuato grave

Difetti colletto:	Interventi:
lesioni aperte sul colletto (lieve); zolla radicale sottodimensionata (accentuato); danni da scavo sulla zolla radicale (accentuato);	Albero morto in piedi nella primavera 2017: Abbattimento per elevato pericolo di caduta a terra di rami o branche secche.
Difetti fusto:	**Note:**
fusto inclinato (lieve);	Sollevamento corteccia al colletto lato sud: sospetto di perdita di vigore in tale punto del cambio. Interramento stimato del colletto di 50 cm.
Difetti castello/chioma:	**Commento:**
branche primarie codominanti con corteccia inclusa (moderato); ferite aperte al castello (lieve); chioma asimmetrica (moderato); capitozzature sulla chioma (moderato); branche filate (accentuato); seccumi apicali sulle branche (accentuato); seccume diffuso sulla chioma (grave); branche secche (grave); scarso vigore vegetativo (accentuato);	